



Bruksanvisning

Ultra Elite-H-maske – overtrykk

Maske/hjelm-kombinasjon Ultra Elite-H/F1



Best.nr.: 10110562/03



The Safety Company

MSA Europe GmbH
Schlüsselstrasse 12
8645 Rapperswil-Jona
Sveits
info.ch@MSAsafety.com
www.MSAsafety.com

Innhold

1	Sikkerhetsregler	5
1.1	Korrekt bruk	5
1.2	Ansvarsbegrensning	6
2	Beskrivelse	7
2.1	Maskeversjoner	8
2.2	Merking/sertifisering	8
	Merking	8
	Sertifisering	9
3	Bruk	10
3.1	Sette på hjelmen	10
3.2	Slik tar du på masken	11
3.3	Lekkasjetest	12
3.4	Slik tar du masken av	12
4	Rengjøring, desinfeksjon	13
4.1	Rengjøring/desinfeksjon av hjelmen	13
4.2	Rengjøring/desinfeksjon med en vaskemaskin	13
4.3	Rengjøring/desinfeksjon med en ultrasonisk vaskemaskin	13
4.4	Rengjøring for hånd	14
4.5	Desinfisering for hånd	14
5	Vedlikehold	15
5.1	Vedlikeholdsinstruksjoner	15
5.2	Vedlikeholdsintervaller	15
5.3	Vedlikehold av utåndingsventilen	16
5.4	Slik bytter du talemembranen	16
5.5	Tetthetstest for masken	16
5.6	Visuell test og funksjonstest	17
5.7	Vedlikehold av hjelm	17
6	Forvaring og oppbevaring	17

7	Bestillingsinformasjon	18
7.1	Perspektivsnitt	18
7.2	Maske	19
7.3	Tilbehør	19
7.4	Reservedeler	20
8	Gjeldende hjelmer	21
8.1	MSA Gallet F1 hjelmer	21
8.2	MSA Gallet F2 X-TREM-hjelmer	22



NO

1 Sikkerhetsregler

1.1 Korrekt bruk

Maske-/hjelms-kombinasjonsserien Ultra Elite-H/F1 med positiv trykktilkobling i henhold til EN 148-3 eller spesiell produsenttype er ikke komplette pustevernapparater i seg selv, men fungerer som ansiktsstykker i samsvar med DIN 58610 [EN 443 og EN 136 CL3+ med unntak av avsnitt 7.11] for bruk sammen med pustefiltre, pressluftapparater, friskluftsapparater og pressluftsapparater med slange.

Masken, som er en del av et åndedrettsvern, sitter tett om brukerens ansikt og beskytter mot omgivende atmosfære.

Hjelmen som en del av hele beskyttelsesutstyret, beskytter øvre halvdel av hodet hovedsakelig mot virkningene av støt, penetrering, varme og flammer under brannslukking.

Maskene kan bare brukes sammen med følgende MSA GALLET-hjelmer:

- F1SF [EN 443:2008]
- F1E [EN 443:2008]
- Gallet F1 XF (EN 443:2008)

Følg bruksanvisningen for hjelmene.

Maske/hjelm-kombinasjonsserien Ultra Elite-H/F2 X-TREM med kobling til overtrykksmaske i henhold til EN 148-3 eller spesiell produsenttype er ikke komplette pustevernapparater i seg selv, men fungerer som ansiktsstykker i henhold til DIN 58610 [EN 136 CL3+ med unntak av avsnitt 7.11].



ADVARSEL!

Hjelmtypen F2 X-TREM er ikke sertifisert iht. EN 443. I kombinasjon med masken må derfor ikke denne hjelmen brukes til brannslukking i bygninger og strukturer.

Maske/hjelm-kombinasjonen fungerer som hodevern og åndedrettsvern i ett system.



ADVARSEL!

I henhold til EU-direktiv 89/656/EØS, må det verifiseres før første gangs bruk at du har valgt riktig størrelse [riktig og tettsittende passform], at masken kan brukes i kombinasjon med annet verneutstyr [for eksempel en vernejakke], at det er et riktig valg for forholdene på stedet hvor den skal brukes og at den oppfyller ergonomiske krav.

Det er svært viktig at denne bruksanvisningen leses og overholdes ved bruk av produktet. Spesielt må sikkerhetsinstruksjonene og informasjonen for bruk og drift av produktet leses og følges nøye. I tillegg må det tas hensyn til gjeldende nasjonale sikkerhetsregler.



ADVARSEL!

Dette produktet kan ha en livreddende eller helsebeskyttende funksjon. Feil bruk, vedlikehold eller service kan gå ut over funksjonen til enheten, og dermed sette brukerens liv i fare.

Før produktet tas i bruk, må det foretas en funksjonstest for å kontrollere at det fungerer som det skal. Produktet må ikke tas i bruk dersom funksjonstesten ikke er vellykket, dersom det har skader, dersom det ikke blir vedlikeholdt av en kompetent person, eller dersom det har blitt brukt deler som ikke er produsert av MSA.

Bruk som faller utenfor bruksområder som blir spesifisert her vil bli betraktet som ukorrekt bruk. Dette gjelder spesielt for uautoriserte forandringer på produktet og service utført av andre enn personell autorisert av MSA.

1.2 Ansvarsbegrensning

MSA påtar seg ikke ansvar i tilfeller hvor produktet har blitt brukt ukorrekt eller til et formål som det ikke var tiltenkt. Valg av produkt og bruken av produktet er alene operatørens ansvar.

Reklamasjoner, garantier, også garantier innrømmet av MSA m.h.t. produktet, blir ikke tatt til følge dersom produktet ikke er brukt, utført service på eller vedlikeholdt i overensstemmelse med anvisningene i denne bruksanvisningen.

Endringer og modifiseringer som ikke uttrykkelig er godkjent av produsenten, vil oppheve brukerens rett til å betjene utstyret.

2 Beskrivelse

Formstykket er laget av en spesiell, myk gummisammensetning og gir en ettersittende, komfortabel og tett forsegling. Noen versjoner av masken er også tilgjengelige i liten størrelse.

Innåndingsluften går fra konnektoren til masken gjennom innåndingsventilen, til innsiden av visiret [på den måten holdes visiret for det meste duggfritt] og så gjennom sjekkventilen og inn i nesekoppen.

Innåndingsluften passerer gjennom utåndingsventilen og direkte ut i luften utenfor.

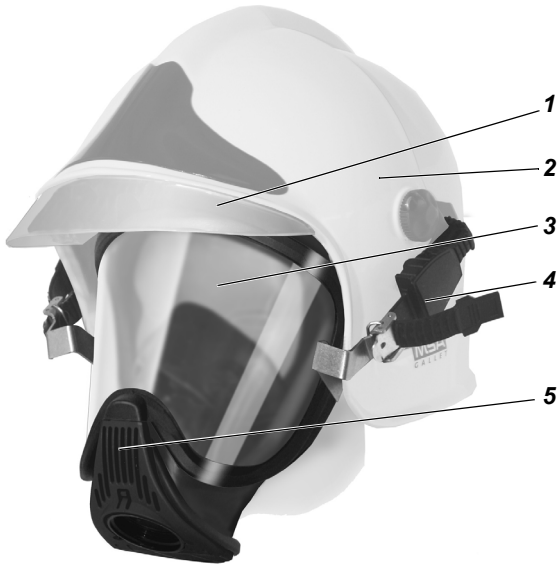


Fig. 1 Oversikt maske/hjelm-kombinasjon

1	Hjelmvisir	4	Adapter med strammestropp
2	Hjelm	5	Kobling med innåndings- og utåndingsventiler
3	Visir		

2.1 Maskeversjoner

Standard gjengekobling M45 x 3

- Ultra Elite-H-PF
- Ultra Elite-H-PF liten
- Standardversjon
- Som standardversjon, i liten størrelse

MSA innstikksplugg

- Ultra Elite-H-PS
- Ultra Elite-H-PS liten
- Standardversjon
- Som standardversjon, i liten størrelse

AutoMaXX innstikksplugg

- Ultra Elite-H-PS-MaXX
- Ultra Elite-H-PS-MaXX, liten
- Standardversjon
- Som standardversjon, i liten størrelse

ESA innstikksplugg

- Ultra Elite-H-PF-ESA
- Ultra Elite-H-PF-ESA liten
- Standardversjon
- Som standardversjon, i liten størrelse

2.2 Merking/sertifisering

Merking

Masken er merket på det ytre formstykket som vist på fig. 2:

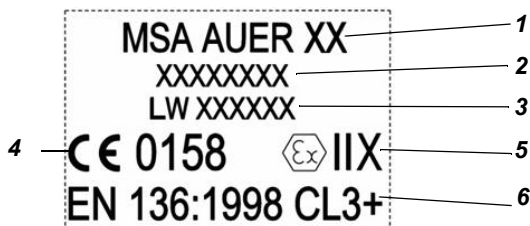






Fig. 2 Merking av maskedelen

- 1 Maskeversjon
- 2 Delenummer
- 3 Merking [datokode, serienummer]
- 4 CE-merking med nummer for teknisk kontrollorgan [DEKRA EXAM, Zertifizierungsstelle Dinnendahlstr. 9, 44809 Bochum]
- 5 X: ATEX-klassifisering A, B eller C i henhold til visirtype.
- 6 EN-standard, klasse

Sertifisering**Maske med visir av polykarbonat med silikatbelegg**

Maskene i henhold til kapittel 2.1

overholder følgende direktiver, standarder eller standardiserte dokumenter:

Direktiv 2014/34/EU [ATEX]	:	BVS 05 ATEX H 027 X	
			for masker
			I M1 II 1 G IIA T6 -40 °C ≤ Ta ≤ +60 °C II 1 D
			for hjelmer F1SF og F1E:
			I M1 II 1 G IIA T6 -40 °C ≤ Ta ≤ +60 °C II 1 D
			i hjelmfargene oransje eller selvlysende, med frontplate i selvlysende, oransje, hvit, blå, gul, rød eller svart
		Maske/hjelm-kombinasjonen med F2 X-TREM-hjelmer er ikke testet for bruk i eksplosive omgivelser.	
			for masker
Henholdsvis rådsdirektiv 89/686/EU eller EU-forordning 2016/425.	:		EN 136 CL3+ med unntak av avsnitt 7.11 for maske/hjelm-kombinasjoner DIN 58610:2006 for hjelmer se bruksanvisning for hjelm
			0158
DEKRA EXAM GmbH, Dinnendahlstr. 9, 44809 Bochum, Germany. Nummer for teknisk kontrollorgan: 0158			

EF-samsvarserklæring finnes ved å følge denne lenken: <https://MSAsafety.com/DoC>

3 Bruk

Masken bæres enten ved hjelp av seletøyet på brystkassen eller i maskebeholderen.



ADVARSEL!

Kontroller at toppen på maskeforseglingen **bare** ligger på brukerens panne. Det må ikke ligge hår mellom maskeforseglingen og brukerens hud.

Ellers kan masken lekkе. Denne faren kan også eksistere for maskebærere med skjegg eller dype arr i dette området.



ADVARSEL!

Tettheten til maske/hjelm-kombinasjonen avhenger av riktig hjelmstørrelse, justeringen av adapteren med strammestropp [hvis mulig] og innerskallet.

Det er nødvendig å justere innerskallet nøyaktig til hodestørrelsen.

Hvis hjelmen eller innerskallet ikke passer nøyaktig til hodet ditt, eller du har valgt feil størrelse, er det fare for lekkasje.

3.1 Sette på hjelmen



- (1) Velg en hjelm som passer til brukerens hodestørrelse.
- (2) Juster hjelmen i henhold til bruksanvisningen for hjelmen.
- (3) Grip hjelmen med begge hender. Hakestroppen skal være åpen.
- (4) Dra hjelmen fra pannen og over hodet.
- (5) Lukk og stram hakestroppen litt.

3.2 Slik tar du på masken



ADVARSEL!

For å garantere riktig tilpasning for de som bruker briller, Ultra Elite-H-maske **må** brillesettet brukes da vanlige briller **ikke kan** brukes under masken.



Når masken tilpasses i posisjon, må hakestroppen til hjelmen være løs. Ta av hakestykket om nødvendig.



- (1) Skyv hjelmen bakover mot nakken slik at ikke panneområdet er dekket.
- (2) Åpne spenner og stram strammestroppe på beltelåsene til låsetappene på strammestroppene ikke kommer lenger (lengste innstilling).
- (3) Fest hjelmadapteren i sporene på begge sider av hjelmen.



- (4) Trekk til strammestroppene på begge sider av hjelmen til masken sitter godt mot ansiktet.
- (5) Skyv hjelmen forover igjen til den sitter behagelig.
- (6) Stram hakeremmene og fest endene med borrelås.
- (7) La en annen person kontrollere at åndedrettsmasken sitter som den skal.



ADVARSEL!

Hakestroppen må sitte stramt under haken.

Fjern om nødvendig hakebeskyttelsen.

NO

3.3 Lekkasjetest

En tetthetstest må utføres før hver gang du bruker masken for å kontrollere maskens tetthet.



- (1) Tett maskekoblingen eller inntakssiden på filteret med håndbaken.
- (2) Test tetthet ved inn- og utånding. Når du gjør dette skal du merke:
at når du ånder inn, skal det være negativt trykk og merkbar luft skal ikke komme inn.
- (3) Hvis det er nødvendig, skal du stramme remmene igjen eller prøve en maske i en annen størrelse.
Hvis tetthetstesten mislykkes, må masken ikke brukes.

3.4 Slik tar du masken av



- (1) Åpne spennene på adapterne.
- (2) Dra masken til den stoppes av stroppene.
- (3) Løft begge krokene til hjelmadapteren til siden og dra dem tilbake og ut av sporene i hjelmen.
- (4) Løft masken framover og av.



Ikke grip masken i utåndingsventilen!

- (5) Ta av hjelmen.

4 Rengjøring, desinfeksjon

Rengjøring og desinfeksjon av masken utføres i henhold til rengjøringsintervallene → kapittel 5.2.

Det er tre mulige måter å gjøre rent på:

- Ved hjelp av vaskemaskin
 - oppvaskmaskin (Meiko)
 - trommelvasketype (Miele)
- Ved hjelp av ultrasonisk vaskemaskin
- Rengjøring for hånd.



ADVARSEL!

Ikke bruk rengjøringsprodukter som inneholder hydrokarboner eller løsemidler [f.eks. nitrotynner].

Rengjorte deler må ikke tørkes i strålevarme [sol, radiatorer]. Ved bruk av tørkeskap, må temperaturen ikke overstige +60 °C.

Utfør tetthetstest etter hver rengjøring, desinfeksjon og vedlikehold eller hver gang du har skiftet deler.

4.1 Rengjøring/desinfeksjon av hjelmen

(1) Rengjør og desinfiser hjelmen i henhold til bruksanvisningen for hjelmen.

4.2 Rengjøring/desinfeksjon med en vaskemaskin



Følg produsentens bruksanvisning til denne CD/DVD-en.

(1) Etter rengjøring sjekk de to skruene til visirringen. Stram til skruene for hånd, hvis nødvendig.

4.3 Rengjøring/desinfeksjon med en ultrasonisk vaskemaskin



Når du rengjør/desinfiserer med en ultrasonisk vaskemaskin, må du følge i instruksjonene for vaskemiddelet på denne CD/DVD.

4.4 Rengjøring for hånd

- (1) Fjern inn- og utåndingsventildiskene.
- (2) Knepp opp nesekoppen.
- (3) Skru løst talemembranen med spesialverktøyet.
- (4) Rengjør masken ved hjelp av lunket vann og et mildt rengjøringsmiddel EW 80 og skylld grundig under rennende vann.
- (5) Desinfiser masken etter rengjøring. Fjernede komponenter må rengjøres og desinfiseres separat.
- (6) Tørk maske og komponenter, og monter maskin i motsatt rekkefølge.
- (7) Utfør en tetthetstest [→ kapittel 5.5].

4.5 Desinfisering for hånd



Rengjør masken før desinfeksjon.

Bruk et desinfiseringsmiddel iht. bruksanvisningen på denne CD/DVD-en.

- (1) Demonter og rengjør masken (Se kapittel 4.4).
- (2) Desinfiser masken ved bruk av anbefalt desinfiseringsmiddel. Vær oppmerksom på anvisningene til desinfiseringsmidlet.
- (3) Skylld masken grundig under rennende vann.
- (4) Tørk maske og komponenter, og monter maskin i motsatt rekkefølge.
- (5) Utfør en tetthetstest (se kapittel 5.5).

5 Vedlikehold

5.1 Vedlikeholdsinstruksjoner

Dette produktet bør regelmessig sjekkes og stelles av fagfolk. Inspeksjons- og servicebok må føres. Bruk alltid originale MSA-reservedeler.

Reparasjoner og vedlikehold må bli utført kun av autoriserte servicesenter eller av MSA. Forandringer på utstyret eller komponenter er ikke tillatt og vil resultere i at man mister godkjenning.

MSA er kun ansvarlig for vedlikehold og reparasjoner som utføres av MSA.



MSA anbefaler følgende vedlikeholdsintervaller. Hvis det er nødvendig, skal vedlikehold foretas hyppigere enn det som blir anvist her.

Vær oppmerksom på nasjonale lover og forskrifter!

Hvis du fortsatt har spørsmål, ta kontakt med ditt lokale MSA-kontor.

5.2 Vedlikeholdsintervaller

Enheter	Arbeid som skal utføres	Maksimumsintervaller					
		Før bruk	Etter bruk	Hvert halvår	To år	Fire år	Seks år
hjelm	Se bruksanvisning for hjelm.						
masker	Rengjøring og desinfeksjon ^{*)}		X		X ^{*)}		
maske/hjelm-kombinasjoner	Visuell og funksjonell test, og tetthetstest ^{**)}		X	X ^{**)}			
	Utskifting av utåndingsventildisken					X	
	Utskifting av talemembranen						X
	Skifte O-ring for kobling				X		X ^{***)}
	Brukersjekk	X					

^{*)} Ved 2-årsintervall må rengjorte og desinfiserte masker oppbevares lufttett. Ellers skal masker rengjøres og desinfiseres minst hvert halvår. Ansiktsstykket må kontrolleres etter hver rengjøring og desinfeksjon.

^{**)} Dette intervallet kan utvides til 2 år for ansiktsstykker som er pakket lufttett og ikke er utsatt for økte klimatiske eller mekaniske påkjenninger [f.eks. transport ved kjøretøy].

^{***)} Gjelder kun for PS MaXX, PS og PS-ESA

5.3 Vedlikehold av utåndingsventilen



Produksjonsår er lokalisert på ventildisken.

I tilfelle lekkasje fjernes utåndingsventildisken og erstattes med en ny på følgende måte:

- (1) Åpne dreieheten på koblingen.
- (2) Fjern forsiktig fjærholderen og fjæren.
- (3) Trekk av ventildisken og føringspinnen.
- (4) Bytt ventildisken og pinnen og sett sammen masken igjen i motsatt rekkefølge.
- (5) Lukk dreieheten på koblingen.
- (6) Utfør en tetthetstest [→ kapittel 5.5].

5.4 Slik bytter du talemembranen



Produksjonsår er lokalisert på talemembranen.

- (1) Knepp opp nesekoppen.
- (2) Skru av gjengesokkelen fra maskens innside med spesialverktøyet.
- (3) Ta av talemembranen.
- (4) Monter den nye talemembranen med pakningen mot koblingen.
- (5) Utfør en tetthetstest [→ kapittel 5.5].

5.5 Tetthetstest for masken



Tetthetstestingen av maskene utføres ved hjelp av et egnet MSA-testinstrument i samsvar med den aktuelle bruksanvisningen.

- (1) Sett masken på testenheten slik at den sitter tett.
Bruk testplaten eller testbåndet til å feste masken.
- (2) Lag et negativt trykk på 10 mbar.
- (3) Mål trykkendringen etter 1 min.
Masken med utåndingsventilen oppfyller kravene hvis du med en fuktet utåndingsventil og et negativt trykk inni masken, oppnår en trykkendring som ikke overstiger 1 mbar på ett minutt.
Utette masker må ikke brukes.

Åpningstrykk-test for utåndingsventil

Åpningstrykket for utåndingsventilen må være minst 4,2 mbar, ellers må ikke masken brukes.

5.6 Visuell test og funksjonstest

Visuell test

- (1) Inspiser masken for mulige skader, som f.eks. deformeringer, reststoffer eller sprekker. Ventildisker, spesielt utåndingsventildiskene, er viktige funksjonselementer på masken.
- (2) Defekte eller skadede deler må skiftes ut umiddelbart.
- (3) For hjelmer: Se bruksanvisning for hjelm.

Funksjonstest

Etter montering av masken må de bevegelige delene, spesielt ventildiskene, testes for å bekrefte at de kan bevege seg fritt.

5.7 Vedlikehold av hjelm



For mer informasjon om vedlikehold av hjelmen, se bruksanvisningen for hjelmen.

6 Forvaring og oppbevaring



ADVARSEL!

For å unngå skade eller deformeringer på masken, må det ikke ligge andre løse gjenstander i maskebeholderen.

Maskebeholderen skal brukes for å holde masken trygg. Dette gjelder også maskene med installerte filtre, med unntak av CO og NO-filtre.

MSAs gummiprodukter er beskyttet med et antialdringsmiddel som kan bli synlig som en tynn hinne. Dette belegget er ufarlig og kan fjernes under rengjøring.

For å sikre lang levetid for gummikomponenter skal de oppbevares på et kjølig, tørt sted beskyttet mot ultrafiolett stråling, i henhold til ISO 2230:2002, Gummiprodukter – Retningslinjer for lagring.

7 Bestillingsinformasjon

7.1 Perspektivsnitt

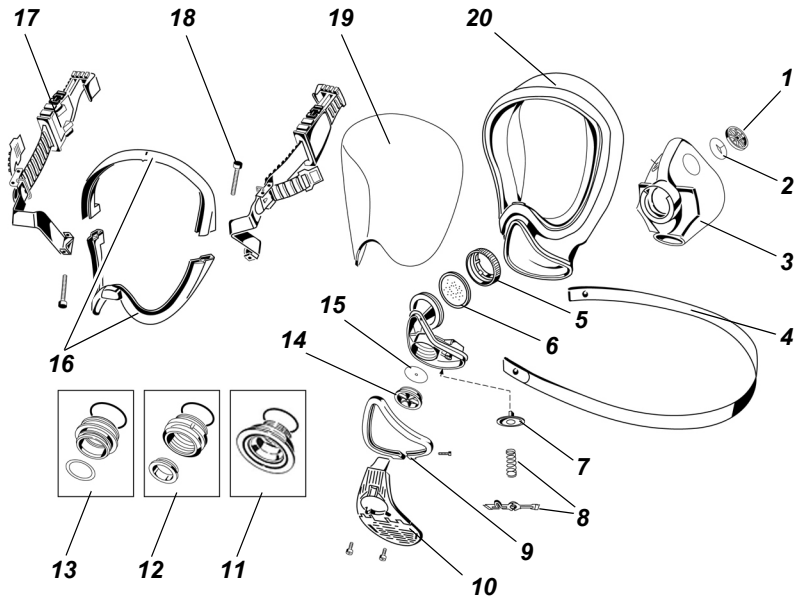


Fig. 3 Perspektivsnitt av maske

1	Nesekoppventilsete	11	AutoMaXX-kobling Ultra Elite
2	Nesekoppventildisk	12	ESA-kobling [sett med O-ring]
3	Nesekopp [uten ventiler]	13	PS-kobling [sett med O-ring]
4	Bærerem	14	Innåndingsventilsete Elite
5	Talemembran-ring	15	Innåndingsventildisk
6	Talemembran	16	Visirring
7	Utåndingsventildisk Elite	17	Adapter med strammestropp
8	Ventilsett Elite	18	Skrue for visirring
9	Klemme Elite	19	Visir
10	Deksel Elite	20	Formstykke

7.2 Maske

Beskrivelse	Artikkelnr.
Standard gjengekobling M45 x 3	
Ultra Elite-H-PF	10045893
Ultra Elite-H-PF - liten	10045894
MSA innstikksplugg	
Ultra Elite-H-PS	10045897
Ultra Elite-H-PS - liten	10045898
AutoMaXX innstikksplugg	
Ultra Elite-H-PS-MaXX	10045899
Ultra Elite-H-PS-MaXX - liten	10045910
ESA innstikksplugg	
Ultra Elite-H-PF-ESA	10045895
Ultra Elite-H-PF-ESA - liten	10045896

7.3 Tilbehør

Beskrivelse	Artikkelnr.
Elite briller [plastramme]	D2056730
Elite briller [metallramme]	D2056733
Spesialverktøy [for utskifting av utåndingsventil og talemembran]	D2055038
Utåndingsventillås	D2056703
Maskehenger [pakke med 4]	D2055753
Testsett for masketetthet [for flere MSA-testeinstrumenter se www.MSAsafety.com]	D6063705
Advantage oppbevaringsboks	10026179
Testplate	D6125721
Testbånd	D6125715

7.4 Reservedeler

Beskrivelse	Artikkelnr.
Servicesett Ultra Elite [utåndingsventilskive, innåndingsventilskive, 2 nese-kopp-ventildisker, innåndingsventilsete]	D2056704
Nese-kopp Elite, sett	D2056915
Visir [med silikatbelegg]	D2056802
Visirring, sett	D2056705
Klemme	D2056717
Talemembran [pakke med 2]	D2055708
Nese-koppventildisk-sett [2-pakning]	D2056708
Nese-koppventildisk [20-pakning]	D2055731
Gjengestuss [talemembran]	D2056709
Innåndingsventildisk [20-pakning]	D2056714
Innåndingsventilsete [5-pakning]	D2056715
Utåndingsventildisk P [10-pakning]	D2056724
Spenne med motstykke [5-pakning]	D2056712
Bærerem, sett	D2055707-SP
Kobling P Elite, sett	D2056720
Kobling PS, sett	D2056727
Kobling ESA	10037519
Kobling AutoMaXX	10032072
O-ring for hurtigkoblingsadapter, 10 stk.	10145638
Hurtigkoblingsadapter for AutoMaXX/Ultra Elite	10145637

8 Gjeldende hjelmer

8.1 MSA Gallet F1 hjelmer

Hjelmer	Farge på skall
F1 SF* [EN 443:2008]	
F1 E* [EN 443:2008]	rød*
	gul*
	blå*
	svart*
	hvit*
	oransje*
	grønn selvlysende*
F1 E [EN 443:2008]	
F1 SF [EN 443:2008]	nikkel
* Maske-/hjelmkombinasjonen med nakketrekk hvor alle hjelmkomponenter er merket med *, overholder direktivet: vfdb-Richtlinie 0802:04	

Hjelmer	Farge på skall
Gallet F1 XF [EN 443:2008]	
størrelse M, L	
	alle farger
Nakketrekk:	
aluminium	
ull (integrert)	
nomex	
Lykt:	
Lyktholder (montert, reserve)	
Integrert lysmodul	
Reflekterende klistremerker:	
	Grå

8.2 MSA Gallet F2 X-TREM-hjelmer

Hjelmer**Farge på skall**

INDUSTRI [EN397]

-ikke-ventilert skall

-ingen hakestropp

GA3200-BA00

Hvit

Valgfritt:

2-punkts hakestropp

REDNINGSTJENESTE [EN12492]

-Ventilert skall

-3-punkts hakestropp

GA33xx

Hvit

Blå

Gul

Svart

Grå

Oransje

Rød

Grønn

Selvlysende

Valgfritt:

Reflekterende klistremerker (GA3230):

sølv, gul, rød, blå eller grønn

TRAFIKKREDNING [direktiv 89/686/EF]

-ikke-ventilert skall

-3-punkts hakestropp

GA35xx

Hvit

Blå

Gul

Svart

Oransje

Rød

Selvlysende

Valgfritt:

Nakketrekk i ull (GA3240)

Reflekterende klistremerker (GA3230):

sølv, gul, rød, blå eller grønn

